

## V.0130/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0130/D

**Tanımı** Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	749,53	0,00	0,00
2014	578,81	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	1104,92	0,00	0,00
2022-2	2668,20	0,00	0,00
2023-1	3703,60	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	2734,20	0,00	0,00
2023-2	4790,25	0,00	0,00
2013	498,58	0,00	0,00
2015	597,45	0,00	0,00
2016	719,78	0,00	0,00
2022-1	1927,76	0,00	0,00
2020	1000,81	0,00	0,00
2019	901,35	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	857,60	0,00	0,00

## V.0130/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

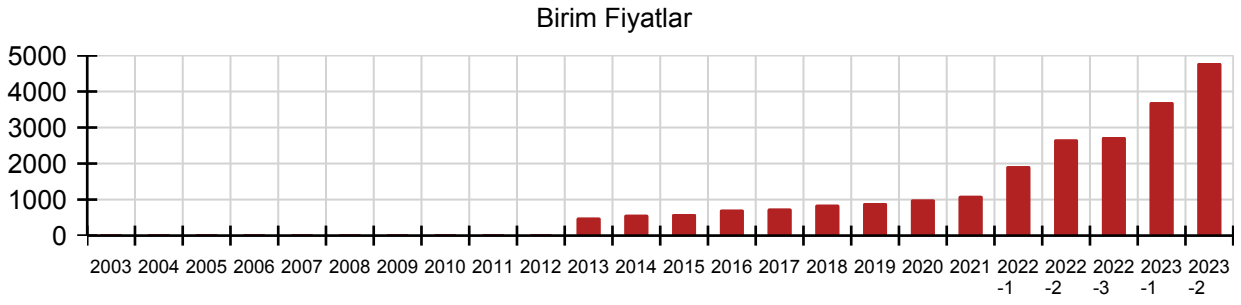

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0130/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/5		Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1)	Ton	0,270000
		Tuğla kırığı ( 4 mm elek altı )		
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,385000
		Tuğla kırığı ( 0-2 mm elek arası )		
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,215000
		TuğlaTozu ( 1 mm elek altı )		
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,225000
		Kum ( 4 mm elek altı )		
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m <sup>3</sup>	0,400000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,300000
		İşçilik:		
		Harç Karılması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000
		Agregaların Tuzdan Ayrılması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.